


## Oil the resistance tracks

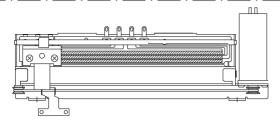




Start from the condition of A - (7).

作業Aの の状態から始める




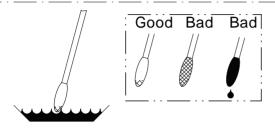

Dip a new cotton swab with oil without dripping or soaking up too much.


綿棒にオイルと染み込ませる 垂れたり、染み込ませ過ぎないように



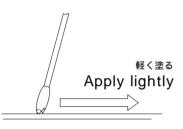

Apply oil to the entire area exposed between the carrier end and the end of the track, about 5 laps.

 
キャリアーからトラックの端までの範囲全体に オイルを5往復程度塗る。






With a new dry cotton swab, wipe the same area as previous step, but slightly beyound the edge of the resistance tracks about 20 laps.
 
> 新しい綿棒でキャリアーから トラックの端を少し超えた範囲全体を20往復程度拭く。



5

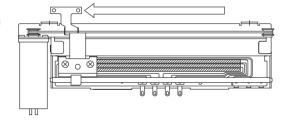


Turn upside down the fader to ease doing next steps, then slide the control lever to the other end.

作業しやすいように上下逆さまにし、 レバーを反対端に動かす

Do the same steps from (2) to (5) with a new cotton swab.

から の作業を行う



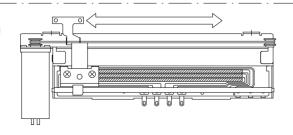

Slide the control lever back and forth about 10 times.

レバーを10往復程度動かす